




Wash & Cure 3

Инструкции по установке и использованию

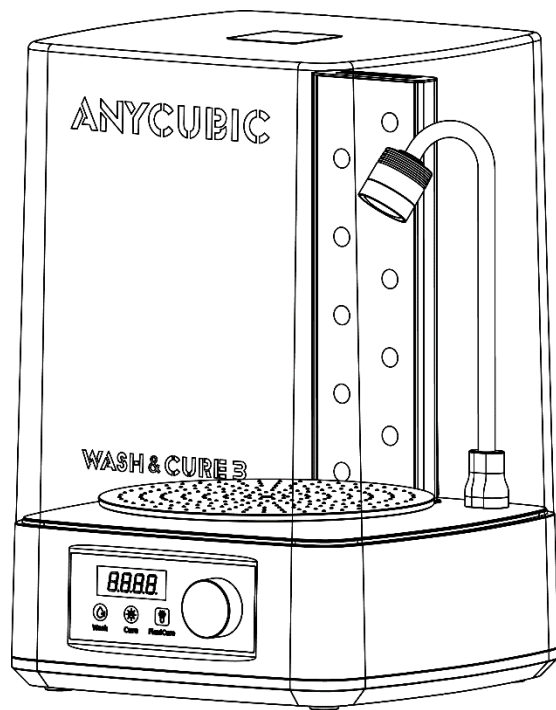

Благодарим вас за выбор продукции Anycubic!

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием. Меры предосторожности и метод эксплуатации, приведенные в этом руководстве, могут помочь во избежании неправильной установки и эксплуатации.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы, не описанные в данном руководстве в процессе использования принтера, обратитесь к персоналу по послепродажному <https://support.anycubic.com> обслуживанию, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам в решении вопросов. На официальном сайте Anycubic размещены программное обеспечение, видеоинструкции по сборке и эксплуатации, многоязычные инструкции по эксплуатации, руководства по загрузке моделей и часто задаваемые вопросы (FAQ).




Аnycubic центр поддержки


**Авторские права принадлежат "Shenzhen Anycubic Technology Co., Ltd",
все права принадлежат их законным владельцам.**

Команда Anycubic

Меры предосторожности


Всегда помните о следующих мерах предосторожности при сборке и эксплуатации, несоблюдение этих мер предосторожности может привести к повреждению оборудования или даже к личной травме.


 Если какие-либо комплектующие детали не были поставлены вместе с принтером, обратитесь к персоналу по послепродажному обслуживанию с просьбой дополнительной отправки!


 В режиме отверждения не снимайте анти-УФ крышку, чтобы избежать потенциальной опасности ультрафиолетового излучения. Пожалуйста, носите защитные очки, когда FlexiCure включен без крышки.


 В экстренных случаях отключите питание устройства напрямую.

 Разместите устройства и его комплектующие в недоступном для детей месте.

 При снятии модели с печатающей платформы будьте осторожны, чтобы острый предмет или инструмент не порезал пальцы.

 В машине есть подвижные детали, которые могут привести к травмам.

 Не чистите модели напрямую, не поместив их в корзину для стирки или на подставку для стирки. После чистки модели нужно высушить перед отверждением.

 После использования моющих растворитель следует плотно закрыть и хранить в прохладном и сухом месте. Если используется спирт, пожалуйста, строго следуйте инструкциям по его применению.

Меры предосторожности

Всегда помните о следующих мерах предосторожности при сборке и эксплуатации, несоблюдение этих мер предосторожности может привести к повреждению оборудования или даже к личной травме.



Рекомендуемая температура окружающей среды составляет от 10°C до 40°C, а влажность составляет от 20% до 50%. Работа принтера при температуре и влажности за этими пределами может привести к ухудшению качества печати.



Если устройства не будет использоваться в течение длительного времени, предпринимайте защитные меры от дождя и влаги для него.



Не самостоятельно разбирайте и собирайте устройства. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обратитесь к персоналу по послепродажному обслуживанию Anycubic.

Содержание

01 Знакомство с продукцией ----- 6

03 Панель управления ----- 8

02 Подготовка ----- 8

04 Инструкция по использованию ----- 9

Режим Мойка ----- 9

Режим сушки ----- 11



FlexiCure ----- 12

05 Техническое обслуживание ----- 14

06 Диагностика неисправностей ----- 15

01 Знакомство с продукцией

Общие сведения

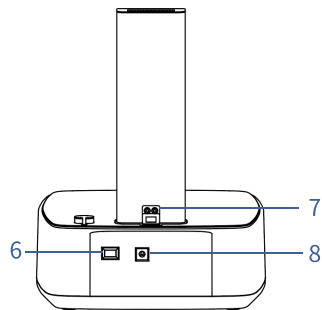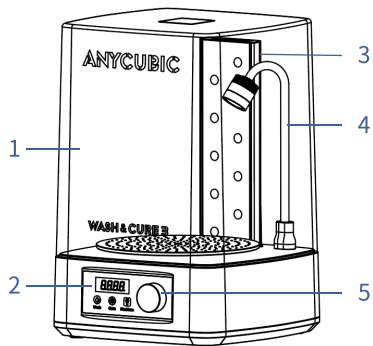

- 1. Анти-УФ крышка:** блокирует 99,995% ультрафиолетового излучения и выполняет защитную функцию.
- 2. Панель управления:** ① для выбора режима Мойка/Отверждение ② включить/выключить FlexiCure
- 3. УФ-светодиодная панель:** для отверждения модели
- 4. Гусиная лампа:** для отверждения деталей или углов моделей

- 5. Регулятор времени:** Поверните один раз, чтобы уменьшить или увеличить на одну минуту, в пределах от 1 до 30 минут. Нажмите, чтобы запустить/остановить текущий рабочий процесс.
- 6. Выключатель питания:** включить/выключить устройство
- 7. Датчик крышки:** для проверки, установлена ли крышка
- 8. Розетка питания:** для подключения внешнего адаптера

* Тестер УФ-излучения: Linshang LS125 УФ-МЕТР


Упаковочный лист




Wash & Cure 3




Ведро для мойки*1

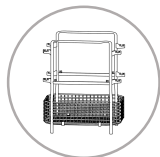


Корзина для мойки*1

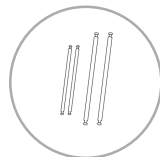

Стойка для полок*4

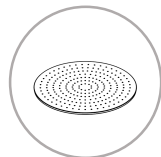

Стол для отверждения*1

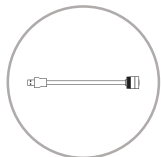

Гусиная лампа



Набор ключей



Руководство
пользователя* 1



Адаптер блока
питания

Параметры продукта


Технические характеристики

Свойства	Промывание и сушка
Способ управления	Панель управления
Номинальная мощность	36Вт
Входное напряжение	АС110-240В 50/60Гц
Длина волны УФ	405нм

Физические размеры

Размеры	215 мм(Д) *217 мм(Ш) *310 мм(В)
Объем промывки	165 мм(Д) *100 мм(Ш) *180 мм(В)
Объем отверждения	160 мм(Д) *180 мм(В)
Масса принтера	2,7 кг

02 Панель управления

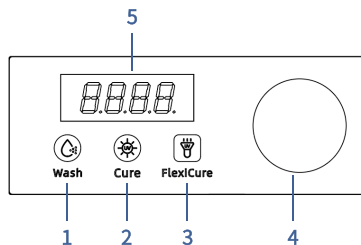

1. Режим Мойки: Для выбора режима мойки. Ротор меняет направление вращения каждые 2 минуты в процессе мойки.

2. Режим сушки: Для выбора режима отверждения.

3. FlexiCure: Включить/выключить гусиная лампа. Её можно использовать отдельно или помогать отвердеть некоторым углам в режиме отверждения. FlexiCure нельзя включить в режиме стирки.



4. Регулятор времени: Поверните один раз, чтобы уменьшить или увеличить на одну минуту, в пределах от 1 до 30 минут. Нажмите, чтобы запустить/остановить текущий рабочий процесс.

5. Оставшееся время: Оставшееся время процесса.

03 Подготовка

Выньте принадлежности из устройства.

Подключите питание и включите устройство.

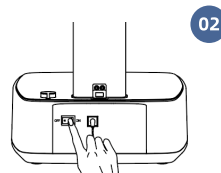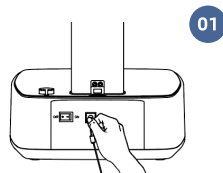


04 Инструкция по использованию


Режим Мойка

1. Разместите напечатанные объекты. Есть два варианта размещения, пожалуйста, выберите в соответствии с личными требованиями.


① Поместите напечатанные объекты индивидуально в корзину для стирки (высота объекта ≤ 180 мм)



01

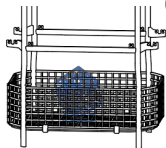


02

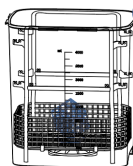

03


② Поместите напечатанные объекты с платформой
(высота объекта на верхнем слое ≤ 165 мм / на нижнем слое ≤ 100 мм)

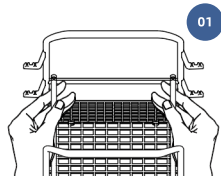

01



02


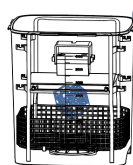


03


Рекомендуется стирать модели с высотой менее 3 мм или с несколькими мелкими деталями с печатной платформой.

Выберите позиции для установки стоек в зависимости от размера платформы и высоты модели.

2. Налейте моющее средство* в ведро для стирки. Затем поместите ведро на основание.

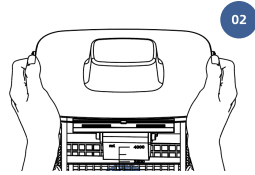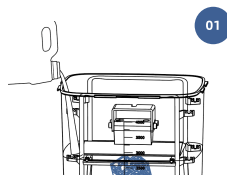




Покройте крышкой

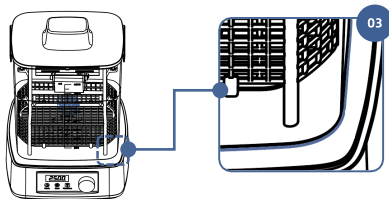

Выровняйте с линией позиционирования

* Растворитель для стирки может быть этанол (95%), моющее средство и т. д. Растворитель не должен превышать максимальной шкалы.

3. Нажмите кнопку "Wash", чтобы выбрать этот режим. Поверните ручку, чтобы установить время стирки, затем нажмите ручку, чтобы начать. Если стирку нужно остановить, нажмите на ручку времени.

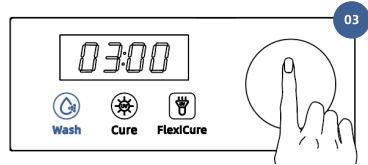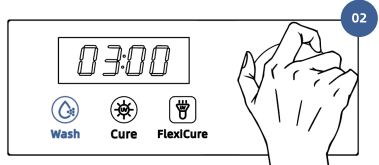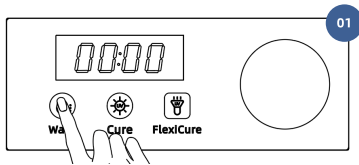

4. Звуковой сигнал указывает на завершение процесса. Пожалуйста, дайте объектам высохнуть на воздухе перед отверждением. После стирки, пожалуйста, закройте крышку и снимите ведро для стирки, чтобы избежать разлива растворителя для стирки.


Режим сушки

1. Разместите напечатанные объекты.



Установите защитный кожух

2. Для выбора данного режима нажмите на кнопку Cure. Поверните ручку, чтобы установить время отверждения, затем нажмите ручку, чтобы начать. Если отверждение нужно остановить, нажмите ручку времени.

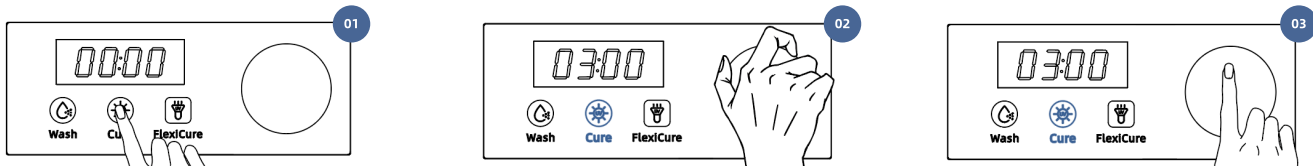


Отверждение приостановится, если крышка будет снята. Не снимайте крышку в процессе отверждения, чтобы обеспечить эффект отверждения.

3. Звуковой сигнал указывает на завершение процесса. Если в это время машина не используется, пожалуйста, отключите питание. Если отверждать продолжительное время, температура светодиодной панели УФ может быть высокой. Не касайтесь панели после отверждения.


FlexiCure

FlexiCure может использоваться отдельно для отверждения небольших напечатанных объектов или деталей модели; он также помогает отвердить некоторые труднодоступные участки. Вставьте гусеничный свет в USB-порт перед использованием.


Дополнительное отверждение: Настройте гусеничный свет в правильное положение для отверждения там, где светодиодная панель не может осветить.

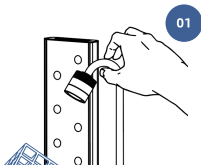


Настройте гусеничный свет

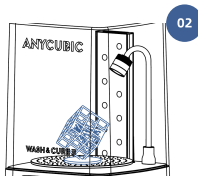


Установите защитный кожух

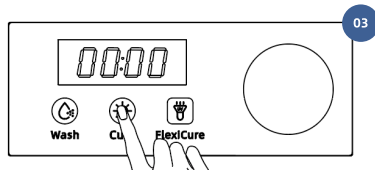


Выберите режим отверждения

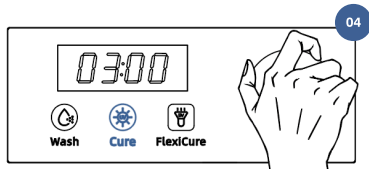

Установите время

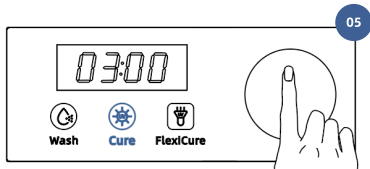


Начните процесс
отверждения

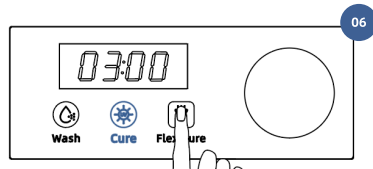


Нажмите, чтобы
включить/выключить FlexiCure

Отверждение отдельных объектов: Пожалуйста, носите защитные очки, чтобы избежать повреждения глаз.

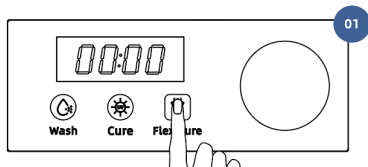

Нажмите, чтобы
включить/выключить FlexiCure

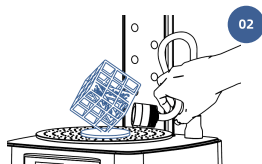

Отверждайте объекты вручную

Обратите внимание: 1. FlexiCure нельзя включить в режиме стирки.


2. Когда FlexiCure используется в течение 30 минут, срабатывает механизм защиты машины для выключения.

05 Техническое обслуживание

Утилизация моющего средства

Растворитель в ведре для мытья может стать грязным после длительной промывки. Растворитель можно переработать с помощью следующего процесса. Рекомендуется утилизировать или заменить растворитель после стирки 30 моделей, чтобы обеспечить эффект стирки.

1. Дайте растворителю настояться более 10 часов, чтобы взвесь, если имеется, могла выпасть в осадок и осесть.
2. Отфильтруйте верхний слой растворителя и перелейте его в другой контейнер. Затем запечатайте контейнер.
3. Поставьте остатки на солнечный свет. Затем отвержденную смолу можно утилизировать как обычные твердые отходы.

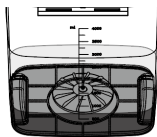

01




02


Очистите ротор

После длительного использования ротор может вращаться ненормально. Вы можете извлечь ротор из ведра для стирки, чтобы очистить его. Пожалуйста, снимите ведро для стирки с основания и осушите раствор перед чисткой.

1. Извлеките ротор из дна ведра и затем очистите его.
2. Установите ротор.

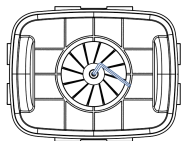

01

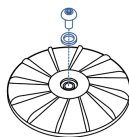

02

06 Диагностика неисправностей

1. Устройство не работает.

- Плохой контакт с источником питания. Выньте шнур питания и снова подключите его к розетке.
- Анти-УФ крышка снимается в процессе отверждения. Установите защитный кожух.

2. Ротор внутри моечного ведра не вращается во время процесса мытья.

- Ротор внутри моечного ведра застрял из-за посторонних предметов. Прекратите стирку, вылейте раствор и удалите посторонние вещества.
- В растворителе слишком много осадка. Прекратите стирку, вылейте раствор, и очистите осадок.

3. Во время работы устройство издает ненормальный звук.

- Устройство установлено на неровной поверхности.
- Винт на роторе ослаблен. Затяните винт.

4. Часть объектов печати после промывки и сушки становятся белыми

- Концентрация спирта, который используется для промывки, недостаточно высокая. Используйте спирт с концентрацией, превышающей 95%.
- Напечатанные объекты отверждаются непосредственно после стирки. Пожалуйста, дайте им высохнуть перед отверждением.

5. При нажатии кнопки режима индикаторы режима не светятся.

- Повторите попытку или перезагрузите устройство.



Утилизация электронных компонентов

Этот символ означает, что устройство не должно утилизироваться с бытовыми отходами. По окончании срока службы этого продукта, пожалуйста, утилизируйте его в соответствии с местными экологическими нормами. Сдайте его в пункт сбора для переработки отработанного электрического и электронного оборудования. Правильная утилизация помогает предотвратить экологические и здоровьесберегающие риски, связанные с ненадлежащим обращением с электронными отходами. Переработка также способствует сохранению природных ресурсов. Не выбрасывайте этот продукт вместе с несортированными коммунальными отходами.



Name: Lienco SAS
Add: 8 Rue Marcel Cerdan, 77600, Bussy Saint Georges, France
Contact: Ruoyu ZHANG
Tel: 0033766929910
E-mail: contact@lienco.eu



Name: WSJ PRODUCT LTD
Add: Unit 1, Alsop Arcade, Brownlow Hill, Liverpool L3 5TX
Contact: Michael
Tel: +44 1519470193
E-mail: info@wsj-product.com

Еще раз благодарим вас за выбор продукции Anycubic! Если у вас возникает какая-либо проблема, посетите веб-сайт (support.anycubic.com/en), чтобы связаться со службой технической поддержки. Наша квалификационная техническая команда по послепродажному обслуживанию поможет вам во всем разобраться.

